


Hällestads kyrka - In- och utvändig målning 2013

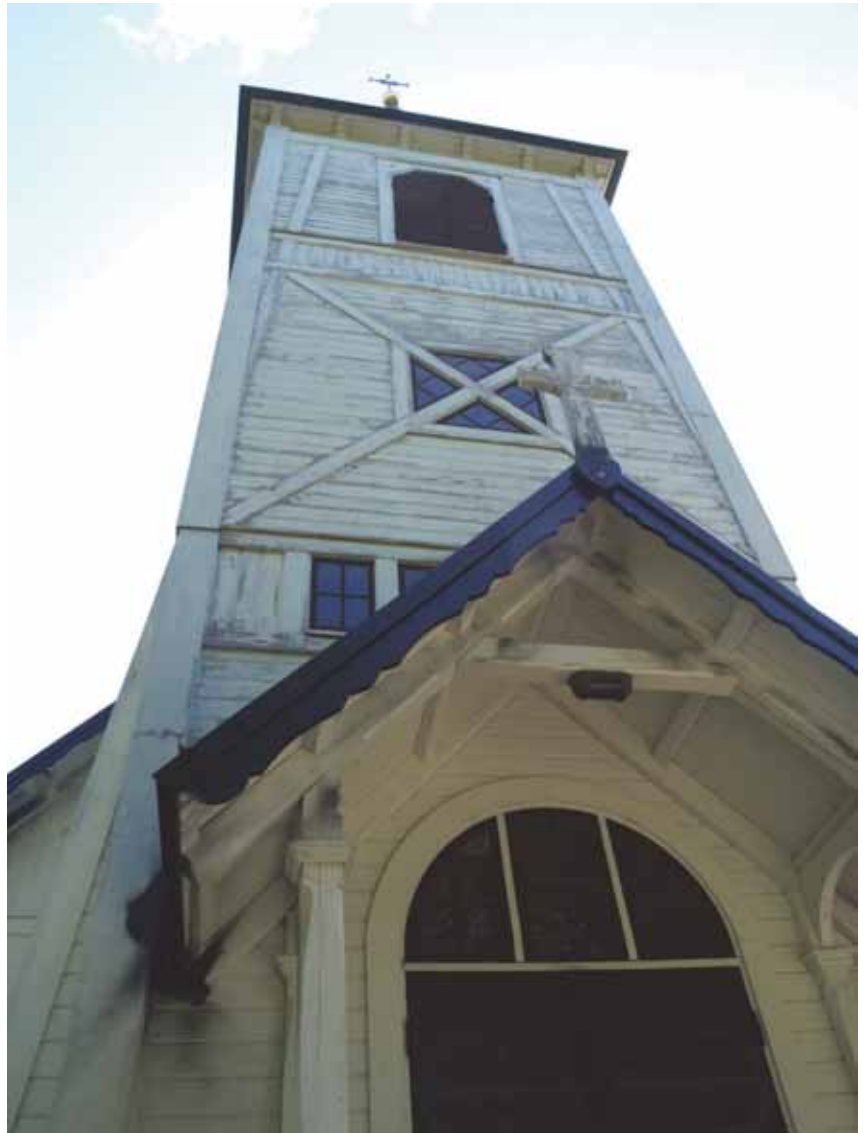

Hällestads kyrka - In- och utvändig målning 2013
Hällestads socken, Falköpings kommun, Västergötland
Jennie Björklund
Västergötlands museum/Kulturmiljö
Bebyggelseantikvarisk rapport - kyrkor 2014:5

Hällestads kyrka – In- och utvändig målning 2013

Bebyggelseantikvarisk rapport – kyrkor

2014:5

Förord

Detta är en kortfattad sammanfattning i ord och bild av en åtgärd där Västergötlands museum varit antikvariskt medverkande under arbetet. För ytterligare information hänvisas till den arkiverade akten.

Författare Jennie Björklund
Omslagsbild Tornet på Hällestads kyrka under arbetet
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-07-09_3.jpeg

Västarvet Västergötlands museum Kulturmiljö
Box 253
532 23 SKARA

Hemsida www.vastarvet.se
www.vastergotlandsmuseum.se

Hällestads kyrka – in- och utvändigt målning

Objekt

Hällestads kyrka
Floby kyrkliga samfällighet
Skara stift
Hällestads socken
Falköpings kommun
Västra Götalands län
Västergötland

Beskrivning/byggnadshistoria

Hällestads kyrka som den ser ut idag, uppfördes 1901 och ersatte då en äldre träkyrka, troligtvis från 1600-talet. Kyrkan har inte genomgått många förändringar sen uppförandet – en inre och ev. yttre restaurering 1953 när kyrkorummet bland annat fick ny färgsättning och ny bänkinredning. Kyrkan har målats utvändigt ett antal gånger, senast kring 1982. 1994 målades plåttaket på långhuset om. Det planerades 1994 för en både inre och yttre restaurering, men när panelen plockades ner från tornet - uppdagades timmerstommen vara i mycket sämre skick än man hade trott. Tornet var så pass rötskadat att stabiliteten hotades och beslut togs därför att riva det och timra upp ett nytt. Tornets tak, med spira och lanternin kunde dock återanvändas. Återuppbyggnaden skedde mellan 1995-98.

Bakgrund/planerad åtgärd

Enligt tillståndsansökan till länsstyrelsen från Floby kyrkliga samfällighet så berättas det att efter att tornet återuppbyggdes var det tänkt att tornet skulle ”slutmålas” både invändigt och utvändigt, något som inte skedde. Färgen utvändigt på både fasader och långhustak var även den uttjänt och i stort behov av ommålning (se bildbilaga).

Utförda arbeten

Utvändigt:

Taket högtryckstvättades, stålborstades och grundmålades och ströks sedan 2 ggr med *svart* linoljefärg utvändigt från Engwall o. Claesson. Arbetet skedde från en skylift.

Fasaderna tvättades och skrapades. ”Gråträ” slipades bort på de södra och västra fasaderna. Fasaderna målades med linoljefärg utvändigt *vit standard* (Engwall o. Claesson) i 3 strykningar.

Fönstren tvättades och skrapades ren från färg och löst kitt. Fönstren på koravslutningen mot Ö har även kompletteras med nytt virke i nederkant, där det funnits rötskador. Fönstren kittades om med linoljekitt och målades sedan med linoljefärg i kulören *By 30 brun* (Engwall o. Claesson) i 3 strykningar.

Huvudingången – porten mot V – rengjordes och skrapades på färg. Mot S och Ö är dörrarna utbytta mot nytillverkade likt befintliga och målade i 3 strykningar med samma kulör som fönstren.

På den norra fasaden byttes ett frostsprängt stuprör ut likt befintliga, skarvarna vända utåt.

Invändigt:

De panelklädda väggarna var till stor del omålade, endast återanvända fönster, dörrar och foder, samt räcket till trappan visade vilken kulör som funnits i tornet innan det revs. Den nya färgsättningen till väggarna togs från dessa detaljer. Kulören till golvet valdes för passa ihop med väggarna. Väggarna

och taket är målade med linoljefärg invändig i kulör enligt NCS S1515-y matt, Engwall o. Claesson. Golvet är målat med linoljefärg invändigt i kulör S5010-G70y blank, Engwall o. Claesson.

Trappan samt golvet på plan 2 slipades lätt med slipkloss och behandlades sedan med golvsåpa, Trestjärne golvsåpa naturell.

Dörren mellan vapenhuset och långhuset målades med linoljefärg mot V/ sidan mot vapenhuset. Det mesta är målat i kulör med färgkod S6010-Y10r blank. Frisen runt speglarna med S5005-Y20r.

I samband med att målarna var på plats så bättringsmålades även delar av långhuset, samt korgolvet (samma kulör som golvet i vapenhuset). Även här användes Engwall o. Claessons linoljefärg.

Avvikelse

Tillkommande bättringsmålning av långhusets väggar, samt korgolvet. Ett frostsprängt stuprör på den norra fasaden byttes ut.

Tidsperiod

Ommålningen startade i juni 2013 och avslutades i september samma år. Antikvarisk slutbesiktning skedde 23/10-2013.

Byggmöten/besiktningar

2013-05-31	Informationsmöte
2013-06-19	Startmöte
2013-07-09	Besiktning
2013-08-12	Besiktning/byggmöte
2013-10-23	Slutbesiktning

Handlingar

Handlingar i ärendet kan sökas i Västergötlands museums arkiv under diarienummer 1035-2008 samt hos länsstyrelsen i Västra Götaland under diarienummer 433-107032-2008

Entreprenörer

Libergs Måleri AB, Falköping
Hjälmsjögens Snickeri och Hyvleri, Åsarp (dörrar och fönster)

Leverantörer

Engwall o. Claesson linoljefärg.

Kontaktperson, Floby kyrkliga samfällighet

Henrik Linnarsson, Kyrkogårdsförvaltare

Antikvarisk medverkan

Jennie Björklund, Västergötlands museum

Konsult

Hans Jorméus, Link arkitektur, Falköping

Fotodokumentation

Jennie Björklund, Västergötlands museum

Digitalfoto:

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-06-19_3.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-06-19_2.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-05-31_11.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-05-31_10.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-05-31_2.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-05-31_1.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-05-31_5.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-07-09_2.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-07-09_1.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-07-09_3.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-05-31_9.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_2.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_3.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_5.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_7.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_11.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_10.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_9.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_13.jpeg
VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_4.jpeg

Besiktningens utlåtande

Arbetet är utfört med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde. Åtgärderna är utförda enligt av länsstyrelsen godkända handlingar och kan därför godkännas ur antikvarisk synpunkt.

Källor

De till länsstyrelsen i Västra Götaland insända ansökningshandlingar

Informanter:

Henrik Linnarsson, kyrkogårdsförvaltare Floby Kyrkliga samfällighet
Staffan Liberg, Lidbergs Måleri AB, Falköping

FOTO

Före:



Bild 1: Hällestads kyrka före ommålningen.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-06-19_3.jpeg



Bild 2: Närbild på plåttaket före

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-06-19_2.jpeg

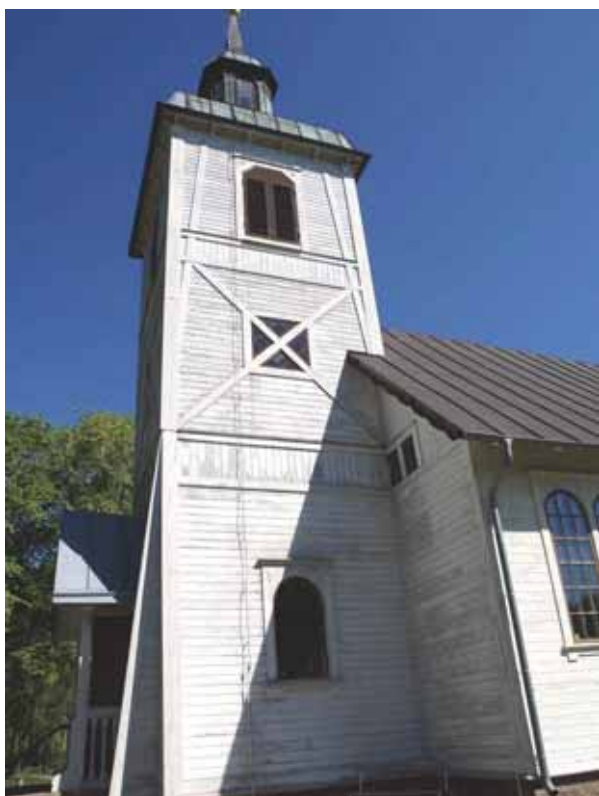


Bild 3: Tornet före.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-05-31_11.jpeg



Bild 4: Närbild södra fasaden före.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-05-31_10.jpeg



Bild 5: Vapenhuset före.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-05-31_2.jpeg



Bild 6: Trappan med det återanvända räcket.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-05-31_1.jpeg



Bild 7: Trappan före.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-05-31_5.jpeg

Under/halvvägs:



Bild 8 Taket färdigmålat, S takfallet.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-07-09_2.jpeg



Bild 9: S fasaden tvättad och slipad.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-07-09_1.jpeg



Bild 10: Fönstren på koravslutet lagade, men ej målade.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-05-31_9.jpeg

Efteråt:



Bild 11: N fasaden, kyrkan färdigmålad.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_2.jpeg



Bild 12: S fasaden färdigmålad.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_3.jpeg



Bild 13: Västra porten.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_5.jpeg



Bild 14: Färdigrenoverade och målade fönster på koravslutningen i Ö.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_7.jpeg



Bild 15: Trappan i vapenhuset.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_11.jpeg



Bild 16: Dörren mellan vapenhus och långhus.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_10.jpeg



Bild 17: Golvet i vapenhuset.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_9.jpeg



Bild 18: Andra våningen i vapenhuset, mot V.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_13.jpeg



Bild 19: Hällestads kyrkas Sydvästra fasader.

VGM_jenbj8_Hällestads_kyrka_ommålning_2013-10-23_4.jpeg

Rapporter 2013-2014 i ämnet bebyggelse från Västergötlands museum

- 2013:1 Åkleby bro vid Sörbylunds kraftstation. Frösve socken, Skövde kommun, Västergötland. Renovering/ombyggnad 1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
- 2013:2 Projekt Uppdatering Bebyggelseregistret – Kyrkor. Bebyggelsehistorisk rapport.
- 2013:3 Gudhammar. Gudhammar 2:11, Hova socken, Gullspångs kommun, Västergötland. Renovering av spannmålsmagasin 2012. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
- 2013:4 Råda kyrka. Råda socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Omläggning av spåntak 2010. Bebyggelseantikvarisk rapport.
- 2013:5 Södra Fågelås kyrka. Södra Fågelås socken, Hjo kommun, Västergötland. Spånomläggning 2011. Bebyggelseantikvarisk rapport.
- 2013:6 Håle-Tängs kyrka. Håle socken, Grästorps kommun, Västergötland. Renovering 2009-2012. Byggnadshistorisk rapport.
- 2013:7 Förslag till bevarandeplan för Källby kyrkogård. Götene kommun, Västergötland. Byggnadshistorisk rapport.
- 2013:8 Förslag till bevarandeplan för Skeby kyrkogård. Götene kommun, Västergötland. Byggnadshistorisk rapport.
- 2013:9 Förslag till bevarandeplan för Broby kyrkogård. Götene kommun, Västergötland. Byggnadshistorisk rapport.
- 2013:10 Förslag till bevarandeplan för Hangelösa kyrkogård. Götene kommun, Västergötland. Byggnadshistorisk rapport.
- 2013:11 Förslag till bevarandeplan för Ullervads kyrkogård. Mariestads kommun, Västergötland. Byggnadshistorisk rapport.
- 2013:12 Stora Flyhov. Flyhov 1:1, Husaby socken, Götene kommun, Västergötland. Restaurering av vävtapeter 1995-1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
- 2013:13 Vinköls kyrka. Vinköls socken, Skara kommun, Västergötland. Ut- och invändig renovering 2011-2012. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
- 2013:14 Skålltorp. Skålltorp 2:4, Skärvs socken, Skara kommun, Västergötland. Renovering av skiftesverkslada 2012-2013. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
- 2013:15 Vård- och underhållsplan för Västergötlands museums byggnader. Fornbyn, Kråks, Heljesgården, Johannas stuga och Ölanda kapell. Skara, Bolums och Istrums socknar, Skara och Falköpings kommuner, Västergötland. Byggnadshistorisk rapport.
- 2013:16 Skallmeja kyrka. Skallmeja socken, Skara kommun, Västergötland. Omläggning av kyrkogårdsmur 2013. Bebyggelseantikvarisk rapport.
- 2013:17 Garage, Mössebergsparken. Mösseberg 49:50, Falköpings socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av tak och stomme. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
- 2013:18 Villorna Eira, Svea, Götha och Societetshuset i Hjo. Del av Hjo Norr 3:59, Hjo socken, Hjo kommun, Västergötland. Renovering och målning 2012-2013. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
- 2013:19 Klockarbolet. Odensåkers Klockarbol 1:9, Odensåkers socken, Mariestads kommun, Västergötland. Invändig renovering av manbyggnad 2013. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
- 2013:20 Vara tingshus. Vara kommun, Vara socken, Västergötland. Fasadenovering 2012. Bebyggelseantikvarisk rapport.
- 2013:21 Anestad Västergården. Anestad 2:19, Främmostads socken, Essunga kommun, Västergötland. Fogning m.m. av ladugård. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
- 2013:22 "Stenboa" vid Faledreven. Prästgården 36:1, Segerstads socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av fasader 2013. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
- 2013:23 Skånings-Åsaka kyrka. Skånings-Åsaka socken, Skara kommun, Västergötland. Fasadrenovering 2013. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
- 2014:1 Gluggetorpet. Råda Ågården 3:4, Råda socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Omläggning av del av vasstak 2013. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

- 2014:2 Kv. Anden 6. Anden 6, Baggstedtska gården, Hjo stad och kommun, Västergötland. Renovering av veranda och balkong 2012-2013. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
- 2014:3 Kv. Kopparslagaren 10. Hjo socken och kommun, Västergötland. Renovering och målning av fasader 2013. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
- 2014:4 Kihlbergsgården. Kv. Långan 8, Hjo socken och kommun, Västergötland. Renovering av tak på gårdshus 2013. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.
- 2014:5 Hällestads kyrka. Hällestads socken, Falköpings kommun, Västergötland. In- och utvändig målning 2013. Bebyggelseantikvarisk rapport.